

1. pozíció



Térkő burkolat levédése fóliával és osb-vel, homlokzati állvány készítés, vakolat leverése 30-40 %-ban, teljes felület átkaparása málló részek eltávolítása, festék eltávolítása, gépészeti rács körüli javítás 2 cm eltartással lemez párkány készítése a vízcseppentéshez, dombormű átkaparása, csiszolása, javítása festése, íves ablak profil újra húzása, vakolat készítés az eredeti ornamentikával azonos kialakítással, teljes felület alapozása és kétszeri festése Remmeres Szilikát festékkel.



2. pozíció



4 db homlokzati pillér ornamentika javítása, gipsz kenések eltávolítása, térkő burkolat levédése fóliával és osb-vel, állvány készítés, vakolat leverése 10-15 %-ban, teljes felület átkaparása málló részek eltávolítása, festék eltávolítása, vakolat készítés az eredeti ornamentikával azonos kialakítással, pillérek felületének alapozása, pillérek közötti repedt fal felületek glettelése, csiszolása és felület festése a kő lábazattól a lemez párkányig és kétszeri festése Remmeres Szilikát festékkel.



3. pozíció



Térkö burkolat levédése fóliával és osb-vel, homlokzati állvány készítés homlokzati ornamentika csiga dísz elem (2db) és mellette lévő repedt spaletta rész kaparása javítása, kiágészítése, alapozása és kétszeri festése Remmeres Szilikát festékekkel. 1 db lábazati kő elem bontása, ragasztó eltávolítása és visszahelyezése, mellette lévő íves pillér kaparása javítása és alapozása és kétszeri festése Remmeres Szilikát festékekkel.



4. pozíció



Térkö burkolat levédése fóliával és osb-vel, homlokzati állvány készítés körpillér kaparása javítása és alapozása és kétszeri festése Remmeres Szilikát festékekkel. Íves ajtó és négyzetes ajtó közötti pillér és íves ajtó jobb oldalán lévő pillér injektálása kívülről Remmers injektáló anyaggal, kaparása javítása és alapozása és kétszeri festése Remmeres Szilikát festékekkel. Festés osztó párkányig. Osztó párkány javítása, mechanikus rögzítés, kaparása javítása és alapozása és kétszeri festése Remmeres Szilikát festékekkel. Lemez párkány cseréje fotó szerint teljes hosszban, cseppentés kialakítása, pillérek közötti fal felület repedéseinek a javítása és festés a kő lábazzattól a lemez párkányig.



4. pozíció



5. pozíció



3 db lábazati kő kibontása, ragasztó eltávolítása, vissza helyezése S1-es ragasztóval. Térkő burkolat levédése fóliával és osb-vel, homlokzati állvány készítés, íves ajtó feletti repedt vakolat eltávolítása, kaparása javítása és alapozása és kétszeri festése Remmeres Szilikát festékekkel. Jobb oldalon dombormű kaparása javítása és alapozása és kétszeri festése Remmeres Szilikát festékekkel, dombormű feletti főpárkány kaparása javítása és alapozása és kétszeri festése Remmeres Szilikát festékekkel. Emléktábla feletti párkány kihullott rész javítása és festése Remmeres Szilikát festékekkel.



5. pozíció



6. pozíció



Térkö burkolat levédése fóliával és osb-vel, homlokzati állvány készítés. Íves ajtó feletti főpárkány kaparása javítása, mechanikus rögzítése, alapozása és kétszeri festése Remmeres Szilikát festékkal. Lemez párkány cseréje fotó alapján teljes hosszban, cseppentés kialakítása, pillérek közötti fal felület repedéseinek a javítása és festés a kő lábazzattól a lemez párkányig.



6. pozíció



7. pozíció



Térkö burkolat levédése fóliával és osb-vel, homlokzati állvány készítés. 2 db lábazati kő kibontása, ragasztó eltávolítása, vissza helyezése S1-es ragasztóval, óra alatti rész és ajtó feletti felület fotó szerint javítása, alapozása és kétszeri festése Remmeres Szilikát festékkel.




8. pozíció



Térkö burkolat levédése fóliával és osb-vel, pillér kaparása javítása és alapozása és kétszeri festése Remmeres Szilikát festékkel. Pillérek közötti fal felület repedéseinek a javítása és festés a kő lábazzattól a lemez párkányig.



9. pozíció

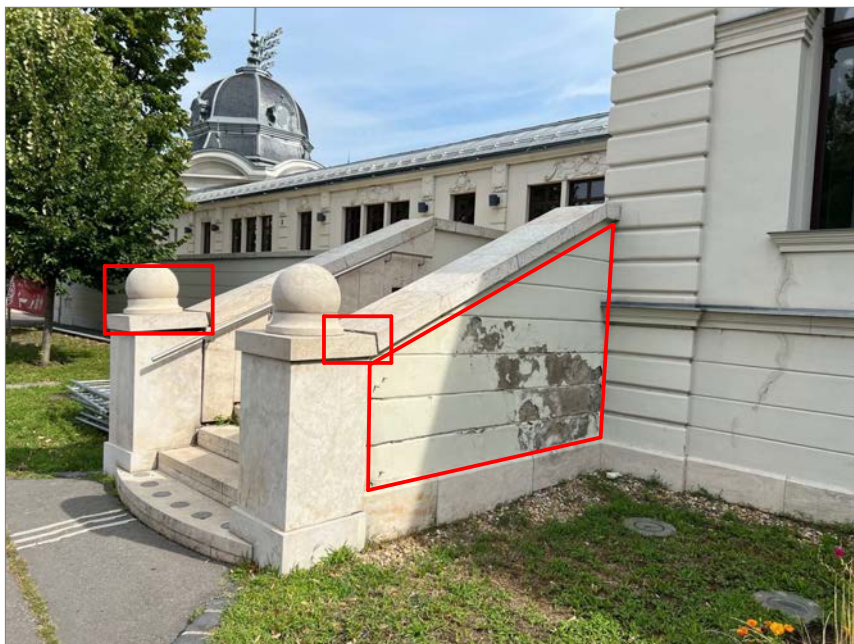

Főhomlokzat. Főbejáratától balra és jobbra lévő lépcső külső oldalán, burkolat levédése fóliával és osb-vel, vakolat leverése 30-40 %-ban, teljes felület átkaparása málló részek eltávolítása, festék eltávolítása, injektálása kívülről Remmers injektáló anyaggal, teljes felület alapozása és kétszeri festése Remmeres Szilikát festékkel. 1 db lépcső fedő igazítása a bal oldali lépcső bal alsó fedő, jobb oldali fedő fugázása. Bal oldali lépcső bal oldali falon kő lábazat visszahelyezése.



10. pozíció



Főhomlokzat. Főbejáratától balra lévő traktus külső oldalán, burkolat levédése fóliával és osb-vel. Mozcássérült felvonó külső és belső oldalán vakolat leverése 30-40 %-ban, teljes felület átkaparása málló részek eltávolítása, festék eltávolítása, teljes felület alapozása és kétszeri festése Remmeres Szilikát festékekkel. (a repedés süllyedés miatt alakult ki! a javítást követően a repedés újra kialakul mindaddig amíg a süllyedés meg nem szűnik), Kő lábazat visszahelyezése 6 m. Vakolat leverése a mozgássérült rámpa aljánál kívül 2-5 m². Rámpa festése kívül és belül kaparása javítása és alapozása és kétszeri festése Remmeres Szilikát festékekkel. Lépcső burkolat levédése fóliával és osb-vel, fal felület kaparása javítása és alapozása és kétszeri festése Remmeres Szilikát festékekkel. Vakolat leverése a lépcső oldalánál 2-3 m². Lépcső kő lábazati elem 2 db vissza helyezése, kő pótlás nélkül.





10. pozíció



11. pozíció



Levédés készítése fóliával és osb-vel, homlokzati állvány készítés. Kávézó rész külső homlokzati fal kaparása javítása, alapozása és kétszeri festése Remmeres Szilikát festékekkel a fotókon jelzett felületeken.

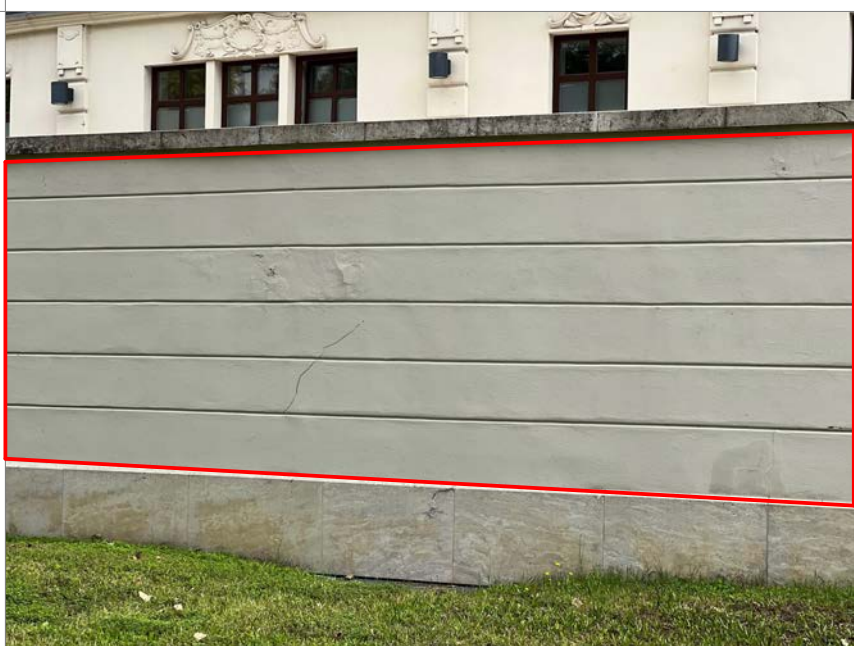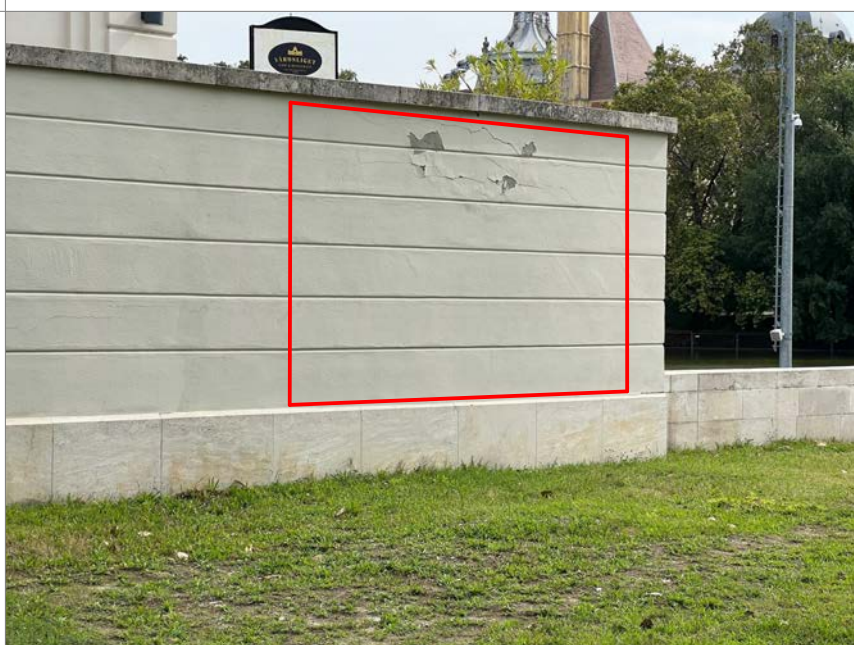

11. pozíció

